

coatmaster Flex - Zero Signal Ablauf (Nur für Vertriebspartner)



coatmaster

Zero Signal Routine Part 1


1. Wechseln auf «Standard» Benutzerlevel



2. «Benutzerlevel» auswählen




3. Passwort verwenden
SW V5.1: „expertino123“
SW V6.x: „supportino“

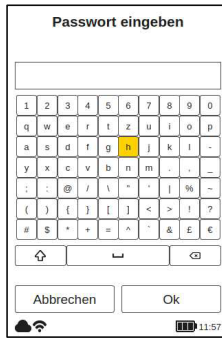


4. Einstellungen verlassen



5. Einstellungen wieder öffnen

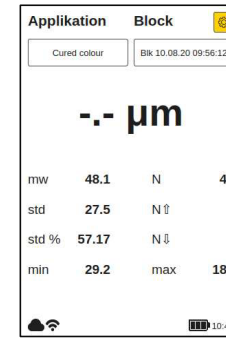


6. «Experteneinstellungen» öffnen

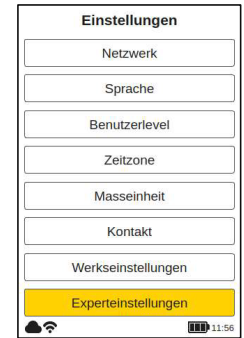


Zero Signal Routine Part 2


7. Flex in einen offenen Bereich (> 5 m) ohne Wärmequellen* ausrichten

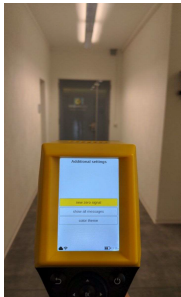


8. «neue Leermessung» wählen, um Ablauf zu starten

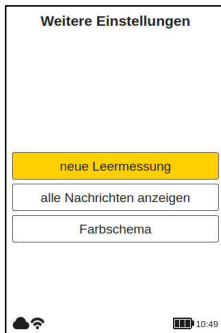

9. Warten bis Ablauf fertig ist ohne Flex zu bewegen

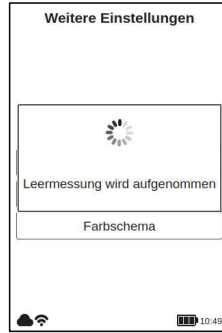

10. Wechseln auf «Standard» Benutzerlevel und Flex neu starten

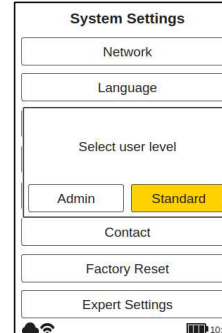

* Zu vermeidende Wärmequellen

- Lampen
- Personen
- Heizkörper
- Laufende elektrische Geräte
- Sonne und dadurch erwärmte Teile
- Etc.